

부적합내역서

| | | | |
|--------|-------------------------|--------|-----------------------|
| 고객안내번호 | 4007-1904-0543-2 | 접수번호 | 4007-20190329-00024 |
| 건물명 | 무지개마을LG아파트 | | |
| 건물주소 | 경기도 성남시 분당구 구미로 50(구미동) | | |
| 검사종류 | 정기검사 | 관할검사기관 | 성남지사 |
| 검사실시일 | 2019.05.29 ~ 2019.05.31 | 보완기간 | 2019.05.31~2019.07.28 |

상세내역

| 호기(설치장소) | 검사항목 | 부적합내용 | 조치결과 |
|----------|---------|---|------|
| 1(201-1) | 1.4.1 | 안전검사기준에 적합하지 않음 (카내 이용자 안전수칙 미부착) | |
| 1(201-1) | 1.4.4 | 안전검사기준에 적합하지 않음 (카 도어개폐장치 전선피복 벗겨짐) | |
| 1(201-1) | 1.5.1.2 | 안전검사기준에 적합하지 않음 (로프 소켓 분할핀 없음) | |
| 1(201-1) | 1.8.1 | 정격속도의 92 % 미만 | |
| 1(201-1) | 1.13 | 안전검사기준에 적합하지 않음 (카상부 충감지기 고정불량) | |
| 2(202-1) | 1.3.7 | 승강로 조명 작동상태 불량 (카상부 작동등 미점등) | |
| 2(202-1) | 1.3.8 | 안전검사기준에 적합하지 않음 (균형추측 레일 오일 부족) | |
| 2(202-1) | 1.4.1 | 안전검사기준에 적합하지 않음 (카내 이용자 안전수칙 미부착) | |
| 2(202-1) | 1.4.1 | 정각 및 시각적인 신호 작동 안됨 (과부하 알림음 미작동) | |
| 2(202-1) | 1.4.4 | 안전검사기준에 적합하지 않음 (카 도어틀러 파손) | |
| 2(202-1) | 1.5.1.2 | 안전검사기준에 적합하지 않음 (로프 소켓 분할핀 없음) | |
| 2(202-1) | 1.13 | 안전검사기준에 적합하지 않음 (카상부 충감지기 고정불량) | |
| 3(203-1) | 1.2.1.6 | 피트 청결상태 불량 | |
| 3(203-1) | 1.3.8 | 안전검사기준에 적합하지 않음 (카 가이드롤러 설치상태 불량) | |
| 3(203-1) | 1.4.1 | 안전검사기준에 적합하지 않음 (카내 이용자 안전수칙 미부착) | |
| 3(203-1) | 1.5.1.2 | 안전검사기준에 적합하지 않음 (로프 소켓 분할핀 없음) | |
| 3(203-1) | 1.7.1 | 안전검사기준에 적합하지 않음 (추락방지안전장치 전기스위치 복귀 불량) | |
| 3(203-1) | 1.13 | 안전검사기준에 적합하지 않음 (카내 이용자 안전수칙 미부착) | |
| 3(203-1) | 1.13 | 승강기부품은 심한 마모 있음 (카 도어슈 우레탄 없음) | |
| 3(203-1) | 1.13 | 승강기부품은 심한 부식 있음 (조속기 캐치 부식) | |
| 4(203-2) | 1.3.8 | 안전검사기준에 적합하지 않음 (균형추측 레일 오일 부족) | |
| 4(203-2) | 1.4.1 | 안전검사기준에 적합하지 않음 (카내 이용자 안전수칙 미부착) | |
| 4(203-2) | 1.4.4 | 안전검사기준에 적합하지 않음 (카 도어스위치 커버 없음) | |
| 4(203-2) | 1.5.1.2 | 안전검사기준에 적합하지 않음 (로프 소켓 분할핀 없음) | |

| 호기(설치장소) | 검사항목 | 부적합내용 | 조치결과 |
|-----------|---------|--|------|
| 4(203-2) | 1.8.1 | 정격속도의 92 % 미만 | |
| 4(203-2) | 1.13 | 승강기부품은 심한 마모 있음 (1층 도어슈 우레탄 없음, 카 도어슈 마모됨) | |
| 4(203-2) | 1.13 | 안전검사기준에 적합하지 않음 (인장추 바닥 간섭/균형체인 고정 불량) | |
| 5(204-1) | 1.3.8 | 안전검사기준에 적합하지 않음 (카측, 균형추측 레일 오일 부족) | |
| 5(204-1) | 1.4.1 | 안전검사기준에 적합하지 않음 (카내 이용자 안전수칙 미부착) | |
| 5(204-1) | 1.4.1 | 과부하감지장치 설치상태 불량 (과부하 고정브라켓 고정불량) | |
| 5(204-1) | 1.4.4 | 안전검사기준에 적합하지 않음 (1층 도어스위치 커버 없음) | |
| 5(204-1) | 1.4.4 | 안전검사기준에 적합하지 않음 (카 도어스위치 커버 없음) | |
| 5(204-1) | 1.8.1 | 정격속도의 92 % 미만 | |
| 5(204-1) | 1.13 | 승강기부품은 심한 마모 있음 (1층 도어슈 마모) | |
| 5(204-1) | 1.13 | 안전검사기준에 적합하지 않음 (균형체인 고정 불량) | |
| 6(205-1) | 1.3.8 | 안전검사기준에 적합하지 않음 (균형추측 레일 오일 부족) | |
| 6(205-1) | 1.4.1 | 안전검사기준에 적합하지 않음 (카내 이용자 안전수칙 미부착) | |
| 6(205-1) | 1.13 | 안전검사기준에 적합하지 않음 (균형추측 레일 급유기 설치상태 불량/인장추 바닥 간섭) | |
| 6(205-1) | 1.13 | 승강기부품은 심한 마모 있음 (카 도어슈 우레탄 없음) | |
| 7(206-1) | 1.2.2.1 | 출입문 잠금장치 설치상태 불량 (기계실 잠금장치 경첩 불량) | |
| 7(206-1) | 1.3.8 | 안전검사기준에 적합하지 않음 (균형추측 레일 오일 없음) | |
| 7(206-1) | 1.4.1 | 안전검사기준에 적합하지 않음 (카내 이용자 안전수칙 미부착) | |
| 7(206-1) | 1.5.1.2 | 안전검사기준에 적합하지 않음 (로프 소켓 분할핀 없음) | |
| 7(206-1) | 1.13 | 안전검사기준에 적합하지 않음 (균형체인 바닥 간섭) | |
| 8(206-2) | 1.4.1 | 안전검사기준에 적합하지 않음 (카내 이용자 안전수칙 미부착) | |
| 8(206-2) | 1.4.1 | 카 내 비상통화장치 작동상태 불량 (통화장치 연결 반복됨) | |
| 9(207-1) | 1.4.1 | 안전검사기준에 적합하지 않음 (카내 이용자 안전수칙 미부착) | |
| 9(207-1) | 1.4.4 | 안전검사기준에 적합하지 않음 (카 도어개폐장치 전선피복 벗겨짐) | |
| 9(207-1) | 1.5.1.2 | 안전검사기준에 적합하지 않음 (로프 소켓 분할핀 없음) | |
| 9(207-1) | 1.13 | 안전검사기준에 적합하지 않음 (과속조절기 로프 인장추 고정볼트와 간섭됨) | |
| 10(207-2) | 1.2.1.6 | 기계실·기계류 청결상태 불량 (과속조절기 청결상태 불량) | |
| 10(207-2) | 1.2.2.1 | 출입문 잠금장치 작동상태 불량 (기계실 잠금장치 불량) | |
| 10(207-2) | 1.3.8 | 안전검사기준에 적합하지 않음 (균형추측 레일 오일 부족) | |
| 10(207-2) | 1.4.1 | 안전검사기준에 적합하지 않음 (카내 이용자 안전수칙 미부착) | |
| 10(207-2) | 1.4.1 | 카 내 비상조명장치 작동 안됨 | |
| 10(207-2) | 1.5.1.2 | 안전검사기준에 적합하지 않음 (로프 소켓 분할핀 없음) | |
| 10(207-2) | 1.13 | 안전검사기준에 적합하지 않음 (인장추 바닥 간섭) | |

| 호기(설치장소) | 검사항목 | 부적합내용 | 조치결과 |
|-----------|---------|---|------|
| 10(207-2) | 1.13 | 승강기부품은 심한 부식 있음 (8층,16층 도어연동로프 부식 및 소선 일부 파단) | |
| 11(208-1) | 1.3.8 | 안전검사기준에 적합하지 않음 (카측,균형추측 레일 오일 부족) | |
| 11(208-1) | 1.4.1 | 안전검사기준에 적합하지 않음 (카내 이용자 안전수칙 미부착) | |
| 11(208-1) | 1.5.1.2 | 안전검사기준에 적합하지 않음 (로프 소켓 분할핀 없음) | |
| 11(208-1) | 1.13 | 안전검사기준에 적합하지 않음 (5층 도어연동로프 소선 일부 파단) | |
| 12(208-2) | 1.3.8 | 안전검사기준에 적합하지 않음 (균형추측 레일 오일 부족) | |
| 12(208-2) | 1.4.1 | 안전검사기준에 적합하지 않음 (카내 이용자 안전수칙 미부착) | |
| 12(208-2) | 1.5.1.2 | 안전검사기준에 적합하지 않음 (로프 소켓 분할핀 없음) | |
| 13(208-3) | 1.3.8 | 안전검사기준에 적합하지 않음 (카측,균형추측 레일 오일 부족) | |
| 13(208-3) | 1.4.1 | 안전검사기준에 적합하지 않음 (카내 이용자 안전수칙 미부착) | |
| 13(208-3) | 1.4.4 | 안전검사기준에 적합하지 않음 (카 도어개폐장치 전선 피복 벗겨짐) | |
| 13(208-3) | 1.5.1.2 | 안전검사기준에 적합하지 않음 (로프 소켓 분할핀 없음) | |
| 13(208-3) | 1.13 | 안전검사기준에 적합하지 않음 (균형체인 바닥 간섭) | |
| 14(209-1) | 1.3.8 | 안전검사기준에 적합하지 않음 (카측 레일 오일 부족) | |
| 14(209-1) | 1.4.1 | 안전검사기준에 적합하지 않음 (카내 이용자 안전수칙 미부착) | |
| 14(209-1) | 1.4.1 | 카내 비상통화장치 작동상태 불량 (유지관리업체 연결 안됨) | |
| 14(209-1) | 1.13 | 승강기부품은 심한 마모 있음 (카드어슈, 1층 도어슈 우레탄 없음) | |
| 14(209-1) | 1.13 | 안전검사기준에 적합하지 않음 (인장추 바닥 간섭) | |
| 15(209-2) | 1.3.8 | 안전검사기준에 적합하지 않음 (카측,균형추측 레일 오일 부족) | |
| 15(209-2) | 1.4.1 | 안전검사기준에 적합하지 않음 (카내 이용자 안전수칙 미부착) | |
| 15(209-2) | 1.4.4 | 안전검사기준에 적합하지 않음 (카 도어개폐장치 전선 피복 벗겨짐) | |
| 15(209-2) | 1.5.1.2 | 안전검사기준에 적합하지 않음 (로프 소켓 분할핀 없음) | |
| 16(210-1) | 1.2.1.6 | 기계실·기계류 청결상태 불량 (브레이크 플러저 청소상태 불량) | |
| 16(210-1) | 1.4.1 | 안전검사기준에 적합하지 않음 (카내 이용자 안전수칙 미부착) | |
| 16(210-1) | 1.4.4 | 안전검사기준에 적합하지 않음 (13층 도어인터록 볼트 조정 요함) | |
| 16(210-1) | 1.5.1.2 | 안전검사기준에 적합하지 않음 (로프 소켓 분할핀 없음) | |
| 16(210-1) | 1.13 | 안전검사기준에 적합하지 않음 (과속조절기 로프 인장추 고정볼트와 간섭됨) | |
| 16(210-1) | 1.13 | 검사불가 (균형체인 제거됨) | |
| 16(210-1) | 1.13 | 승강기부품은 심한 부식 있음 (8,9,10층 도어연동로프 부식 및 소선 일부 파단) | |
| 16(210-1) | 1.13 | 승강기부품은 심한 마모 있음 (1층 도어슈 마모) | |
| 17(210-2) | 1.4.1 | 안전검사기준에 적합하지 않음 (카내 이용자 안전수칙 미부착) | |
| 17(210-2) | 1.4.3 | 카문 문짝과 문틀 사이 틈새 초과 | |
| 17(210-2) | 1.5.1.2 | 안전검사기준에 적합하지 않음 (로프 소켓 분할핀 없음) | |

| 호기(설치장소) | 검사항목 | 부적합내용 | 조치결과 |
|-----------|---------|---|------|
| 17(210-2) | 1.13 | 승강기부품은 심한 부식 있음 (4,11층 도어연동로프 녹 발생 및 소선 일부 파단) | |
| 17(210-2) | 1.13 | 안전검사기준에 적합하지 않음 (균형체인 바닥 간섭) | |
| 18(211-1) | 1.4.1 | 안전검사기준에 적합하지 않음 (카내 이용자 안전수칙 미부착) | |
| 18(211-1) | 1.5.1.2 | 안전검사기준에 적합하지 않음 (로프 소켓 분할핀 없음) | |
| 18(211-1) | 1.13 | 승강기부품은 심한 마모 있음 (균형체인 마모됨) | |
| 18(211-1) | 1.13 | 안전검사기준에 적합하지 않음 (브레이크 라이닝 오일 오염) | |
| 18(211-1) | 1.13 | 승강기부품은 심한 부식 있음 (6,8,10,12,15층 도어연동로프 부식 및 소선 일부 파단) | |
| 19(212-1) | 1.3.7 | 승강로 조명 작동상태 불량 (카상부 작업등 미점등) | |
| 19(212-1) | 1.3.8 | 안전검사기준에 적합하지 않음 (균형추측 레일 오일 부족) | |
| 19(212-1) | 1.4.1 | 안전검사기준에 적합하지 않음 (카내 이용자 안전수칙 미부착) | |
| 19(212-1) | 1.5.1.2 | 안전검사기준에 적합하지 않음 (로프 소켓 분할핀 없음) | |
| 19(212-1) | 1.13 | 승강기부품은 심한 마모 있음 (카 도어슈 우레탄 없음) | |
| 19(212-1) | 1.13 | 승강기부품은 심한 부식 있음 (13,14,15층 도어연동로프 녹 발생 및 소선 일부 파단) | |
| 20(212-2) | 1.4.1 | 안전검사기준에 적합하지 않음 (카내 이용자 안전수칙 미부착) | |
| 20(212-2) | 1.5.1.2 | 안전검사기준에 적합하지 않음 (로프 소켓 분할핀 없음) | |
| 20(212-2) | 1.13 | 승강기부품은 심한 부식 있음 (5,6,10,11층 도어연동로프 부식 및 소선 일부 파단) | |
| 20(212-2) | 1.13 | 안전검사기준에 적합하지 않음 (기계실 수동운전 안됨) | |
| 21(213-1) | 1.3.8 | 안전검사기준에 적합하지 않음 (균형추측 레일 오일 부족) | |
| 21(213-1) | 1.4.1 | 안전검사기준에 적합하지 않음 (카내 이용자 안전수칙 미부착) | |
| 21(213-1) | 1.5.1.2 | 안전검사기준에 적합하지 않음 (로프 소켓 분할핀 없음) | |
| 21(213-1) | 1.13 | 승강기부품은 심한 부식 있음 (6,9,12층 도어연동로프 부식 및 소선 일부 파단) | |
| 21(213-1) | 1.13 | 안전검사기준에 적합하지 않음 (과속조절기 로프 인장추 고정볼트와 간섭됨) | |
| 22(214-1) | 1.2.1.6 | 기계실·기계류 청결상태 불량 (브레이크 라이닝 오일 오염됨) | |
| 22(214-1) | 1.4.1 | 안전검사기준에 적합하지 않음 (카내 이용자 안전수칙 미부착) | |
| 22(214-1) | 1.4.1 | 카 내 비상조명장치 작동 안됨 | |
| 22(214-1) | 1.5.1.2 | 안전검사기준에 적합하지 않음 (로프 소켓 분할핀 없음) | |
| 22(214-1) | 1.13 | 검사불가 (균형체인 제거됨) | |
| 22(214-1) | 1.13 | 승강기부품은 심한 부식 있음 (7,8,15층 도어연동로프 부식 및 소선 일부 파단) | |
| 23(214-2) | 1.4.1 | 안전검사기준에 적합하지 않음 (카내 이용자 안전수칙 미부착) | |
| 23(214-2) | 1.5.1.2 | 안전검사기준에 적합하지 않음 (로프 소켓 분할핀 없음) | |
| 23(214-2) | 1.13 | 안전검사기준에 적합하지 않음 (인장추 바닥 간섭) | |
| 23(214-2) | 1.13 | 승강기부품은 심한 부식 있음 (6,9층 도어연동로프 부식 및 소선 일부 파단) | |

※ 부적합내용에 대한 검사항목별 검사기준내용은 승강기 설치검사 및 안전검사기준을 확인하시기 바랍니다.